

Puesta a punto regla manivela .

Cuando el tope llega a la hoja de corte.

1. Llevar el tope a cero
Presionar la tecla **0** un momento e ingresar el valor 000,0 luego **Enter** como muestra la figura 1



Figura 1

2 . desplazar el carro hasta mas de 2,3 mts mirar sobre la cinta metrica cuanto esta marcando y tomar esa medida.

- 3 Presionar la tecla **+/-** e ingresar la medida obtenida en el paso 2 luego **Enter**. Figura 2



Figura 2

Cuando el tope no llega a la hoja de corte.

1. Llevar el tope a cero
Presionar la tecla **0** un momento e ingresar el valor 000,0 luego **Enter**
como muestra la figura 1
Hacer un corte y medir (Medida A)



Figura 1

- 2 Desplazar el carro hasta mas de 2,3 mts realizar un corte y medir el perfil (Medida B)
- 3 Presionar la tecla **+/-** e ingresar como medida la resta entre la medida B-A luego **Enter.**
Ver Figura 2

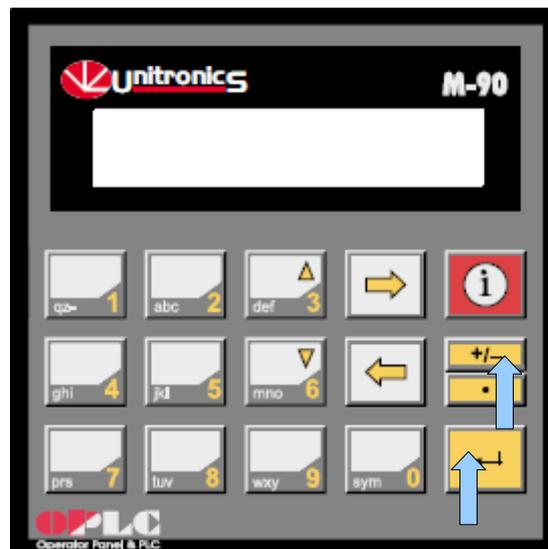


Figura 2

- 4 Lleve el carro a la posicion 0 (cero) presione la **tecla 0** por un momento y cargue la medida (A) luego presione **Enter.** Figura 1

Nota:

Cuando usted apaga la regla, al encenderla nuevamente tiene que llevar el tope a cero luego presionar la **tecla 0** para que cargue la medida inicial.

